**10. Гарантийные обязательства.**
Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
***Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.***

**11. Свидетельство о приемке.**
Датчик соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.007.2007 ТУ и признан годным к эксплуатации.

**Примечание:**
Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

**Габаритный чертеж**

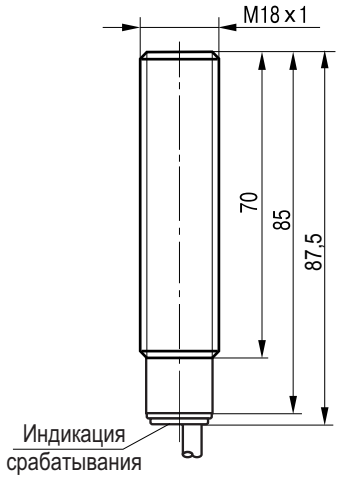



Схема подключения
активной нагрузки






Схема подключения
индуктивной нагрузки




Параметры диода VD1:
Iпр. ≥ 1А; Uобр. ≥ 400В
(напр. диод 1N4007)

**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ТЕКО**

454018, г.Челябинск, ул. Кислицина д.100, тел./факс: (351) 796-01-18, 796-01-19
E-mail: teko@teko-com.ru
www.teko-com.ru

# Выключатель оптический бесконтактный OS A42A-31P-2,5-LZ

# Паспорт
# Руководство по эксплуатации
# OS A42A-31P-2,5-LZ.000 ПС

**1. Назначение.**

Выключатель (приемник) оптический предназначен для обнаружения контролируемого объекта и коммутации исполнительных устройств промышленной автоматики.

**2. Принцип действия.**

Датчик OS A42A-31P-2,5-LZ (приемник) используется совместно с излучателем оптическим, например OY A44A-2-2,5-P.

При условии расположения приемника и излучателя друг напротив друга контролируемый объект прерывает оптическое излучение инфракрасного спектра и вызывает изменение выходного сигнала датчика.

**3. Технические характеристики.**

| | |
|---|---|
| Формат, мм | M18x1x87,5 |
| Дальность действия | 2,5 м |
| Допустимая освещенность | 10000 Люкс |
| Диапазон рабочих напряжений питания, Ub | 10...30 В DC |
| Тип контакта | Нормально разомкнутый (NO) |
| Номинальный рабочий ток, Ie | ⩽250 мА |
| Собственный ток потребления, Io | ⩽15 мА |
| Падение напряжения при Ie, Ud | ⩽2,5 В |
| Допустимая емкость нагрузки | 0,02 мкФ |
| Категория применения | DC13 |
| Частота циклов оперирования, Fmax | 50 Гц |
| Задержка вкл./откл., не более | 10 мс |
| Коэффициент пульсаций питающего напряжения | ⩽15% |
| Диапазон рабочих температур | -15 $^0$C...+65 $^0$C |
| Защита от переполюсовки | Есть |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Индикация срабатывания | Есть |
| Материал корпуса | Д16Т |
| Присоединение | Кабель 3x0,34мм$^2$ |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |

**4. Дополнительная информация.**

| | |
|---|---|
| Момент затяжки гаек, не более | 20 Н•м |

**5. Содержание драгметаллов, мг.**

| | |
|---|---|
| Золото | - |
| Серебро | - |
| Палладий | - |

**6. Комплектность поставки:**

Датчик - 1 шт.

Гайка M18x1 - 2 шт.

Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

**7. Указание мер безопасности.**

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу III по ГОСТ Р 58698-2019.
- Датчик предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

**8. Указания по установке и эксплуатации.**

- Установить приемник и излучатель на объекте.
- Рабочее положение - любое.
- Проверить маркировку выводов приемника и излучателя и подключить в соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
- Подать напряжение питания на приёмник. Индикатор приёмника должен светиться красным светом.
- Подать напряжение питания на излучатель. Индикатор излучателя должен светиться зелёным светом.
- Произвести совмещение оптических осей излучателя и приемника. При их совмещении индикатор на приемнике светиться не должен. Закрепить излучатель и приемник.
- Проверить работу приёмника с излучателем. При перекрытии луча непрозрачным объектом индикатор приёмника должен светиться красным светом, что свидетельствует о включении нагрузки.
- Режим работы ПВ100.

**9. Правила хранения и транспортирования.**

9.1. Условия хранения в складских помещениях:

| | |
|---|---|
| - Температура | +5 $^0$C...+35 $^0$C |
| - Влажность, не более | 85% |

9.2. Условия транспортирования:

| | |
|---|---|
| - Температура | -50 $^0$C...+50 $^0$C |
| - Влажность | до 98% (при +35 $^0$C) |
| - Атмосферное давление | 84,0...106,7 кПа |