

### 11. Свидетельство о приемке.

Датчик соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.006.2006 ТУ и признан годным к эксплуатации.

### Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП

Схема подключения активной нагрузки






Схема подключения индуктивной нагрузки



Параметры диодов VD1, VD2:  
I<sub>пр.</sub> ≥ 1А; U<sub>обр.</sub> ≥ 400В  
(напр. диод 1N4007)

Габаритный чертеж

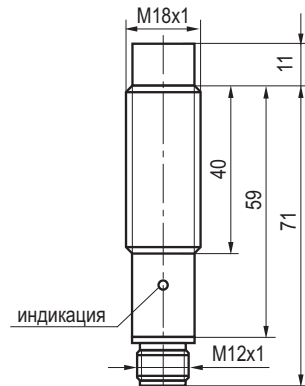

цоколёвка



## Выключатель индуктивный бесконтактный ISN EC41A-43P-8F-LS4 (БК EC41-43-P-8-400-ИНД-S4)

## Паспорт. Руководство по эксплуатации ISN EC41A-43P-8F-LS4.000 ПС

### 1. Назначение.

Выключатель индуктивный бесконтактный (датчик) предназначен для бесконтактной коммутации исполнительных устройств в промышленных автоматизированных устройствах, линиях, станках и системах.

### 2. Принцип действия.

При приближении к чувствительной поверхности датчика объекта воздействия из любого металла происходит демпфирование электромагнитного поля и уменьшение амплитуды колебаний генератора, срабатывает пороговое устройство (триггер) и переключается электронный ключ датчика, который производит коммутацию электрических цепей.

### 3. Технические характеристики.

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Формат, мм                                 | M18x1x82                  |
| Способ установки в металл                  | Невстраиваемый            |
| Номинальный зазор (сталь 35)               | 8 мм                      |
| Рабочий зазор (сталь 35)                   | 0...6,4 мм                |
| Напряжение питания, Uраб.                  | 10...30 В DC              |
| Тип контакта                               | Переключающий (NO+NC)     |
| Рабочий ток, Iраб.                         | ≤400 мА                   |
| Падение напряжения при Iраб.               | ≤1,5В                     |
| Частота переключения, Fмах                 | 300 Гц                    |
| Диапазон рабочих температур                | -25°C...+75°C             |
| Комплексная защита                         | Нет                       |
| Индикация срабатывания                     | Есть                      |
| Материал корпуса                           | D16T                      |
| Рекомендуемый соединитель                  | CS S19-3, CS S20-3        |
|                                            | CS S25, CS S251...CS S261 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96            | IP67                      |
| Коэффициент пульсаций питающего напряжения | ≤15%                      |

### 4. Дополнительная информация.

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Момент затяжки гаек, не более | 20 Нм |
|-------------------------------|-------|

### 5. Содержание драгметаллов, мг.

|          |         |
|----------|---------|
| Золото   | 0,00014 |
| Серебро  | 0,02777 |
| Палладий | -       |

### 6. Комплектность поставки:

Датчик - 1 шт.

Гайка M18x1 - 2 шт.

Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

### 7. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу III по ГОСТ Р МЭК 536.
- Датчики предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

### 8. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжки гаек.
- Рабочее положение - любое.
- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
- Режим работы ПВ100.
- Допускается прямое попадание на чувствительную поверхность смазочно-охлаждающих жидкостей и масел.
- Для исключения взаимного влияния датчиков расстояние между ними должно быть не менее двух наружных диаметров датчика.

### 9. Правила хранения и транспортирования.

9.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5°C...+35°C
- Влажность, не более 85%.

9.2. Условия транспортирования:

- Температура -50...+50°C.
- Влажность до 98% (при +35°C).
- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа.

### 10. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

**Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии рекламационного Акта, этикетки и (или) паспорта.**